

直流电源供应器

GPE-1323/GPE-1205

操作手册

固纬料号:



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

GW INSTEK

版权声明

这本手册包含所有权信息是受到版权保护的。版权属固纬电子实业股份有限公司拥有。手册的任何章节不得在固纬电子实业股份有限公司未授权之下做出任何之复制、重组或是翻译成其它之语言。

这本手册的所有信息在印制之前已经完全校正过。但固纬电子实业股份有限公司为不断改善产品之质量，有权在未来对产品之规格、特性及保养维修等方面作变更，不必事前通知。

固纬电子实业股份有限公司。
台湾省新北市土城区中兴路 7-1 号。

目 录

安全概要	5
产品介绍	8
GPE-1000 系列介绍	8
外观	10
操作原理	16
设定	21
开机启动	21
线规注意事项	22
输出端子	22
远程补偿	22
使用机架安装套件	23
操作	24
设定输出电压准位	24
设定输出电流准位	25
设定 OVP 准位	26
设定 OCP 准位	27
报警清除	28
2 线/4 线切换	29
面板锁定	29
开启输出	30
串联模式	30
串联操作	33
并联模式	35
并联操作	38
附录	40

保险丝的替换 40

规格 41

GPE-1000 尺寸 43

Declaration of Conformity 44

安全概要

这章节包含了操作 GPE 系列机器及储藏环境必须遵循的重要安全说明，为确保你的人身安全，并确保机器工作在最佳的运行环境里，在操作之前请熟读以下操作说明。

安全符号

这些安全符号会出现在手册或本机中。



注意

注意：确保环境或使用以防造成损坏或减少使用寿命。



提醒

提醒：确保环境或使用以防对本机或其它工具造成损坏。



危险注意高压。



注意涉及人身。



保护接地端子。



接地(大地)端子。



不要将电子设备作为未分类的城市垃圾进行处理。请使用单独的收集设施或联系购买该仪器的供应商。

安全指南

一般介绍



注意

- 不要放置重物在机壳上。
- 避免严重撞击或粗糙处理导致机器损坏。
- 不要对着机器释放静电。
- 不要阻挡或隔离风扇的通风口。
- 不要执行测量在电路直接短路下连接到主电路 (查看以下注解)。
- 请勿打开机器除非是专业人员。

电源供应



注意

- AC 输入电压:
100 V / 120 V / 220 V / 240 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
- 请连接保护地线到大地, 避免电击。

保险丝



注意

- 保险丝型号 : 100 V / 120 V : T3.15 A / 250 V
220 V / 240 V : T1.6 A / 250 V
- 开机前确保使用正确的保险丝型号。
- 为防止火灾, 要替换符合型号和额定值的保险丝。
- 替换保险丝前不要连接电源线。
- 替换保险丝前确定保险丝烧断的原因。

清洁机器

- 清洁前不要连接电源线。
 - 使用温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的布, 不要直接喷洒清洁剂。
 - 不要使用化学或清洁剂含研磨的产品例如苯、甲苯、二甲苯 和 丙酮。
-

操作环境	• 位置： 户内、无强光、无尘、几乎无干扰污染 (查看以下注解) • 相对湿度： < 80 % • 海拔： < 2000 m • 温度： 0 °C 到 40 °C
------	---

注解	(污染度数) EN 61010-1: 2010 详细说明了污染度和它们的要求。本系列机器是在污染指数 2 以下。 污染指数指出了附着的杂质，固体、液体或气体(电离的气体)，可能会导致绝缘度或表面电阻系数的降低。 • 污染度数 1： 没有污染或是仅有干燥的，无传导的污染发生时。这种污染没有影响。 • 污染度数 2： 通常仅无导电污染发生。然而由于浓缩引起的暂时性传导必须被考虑。 • 污染度数 3： 传导污染发生或者干燥，非传导污染发生时由于浓缩被预料变成可导。在这种环境下，装备通常是受保护的，以免在暴露中受阳光直射或强大的风压，但是温度和湿度都不被控制。
----	---

存储环境	• 位置： 户内 • 相对湿度： < 70 % • 温度： - 10 °C 到 70 °C
------	--

产 品 介 绍

本章节简单介绍了电源的主要特点和前/后面板。之后涉及了仪器的工作原理，包括操作模式、保护模式和其它安全事项。

GPE-1000 系列介绍

产品型号

- GPE-1000 系列包含 2 个机型：GPE-1323 和 GPE-1205。注：使用手册中所涉及的“GPE-1000”包含所有 GPE-1000 系列型号，除非另作说明。

型号	输出电压	输出电流	输出功率
GPE-1323	32 V	3 A	96 W
GPE-1205	20 V	5 A	100 W


主要特性

特性	• 采用 2.4 寸 TFT 显示 • 低噪声：风扇的转速受温度控制 • Remote Sensing 功能 • 设定分辨率: 1 mV / 0.1 mA；回读分辨率: 0.1 mV / 10 μA
操作	• 恒压 / 恒流操作 • 串联 / 并联操作 • 输出打开/关闭控制 • 设定锁定功能
保护	• 过压、过流和过温保护 • 按键误操作保护（Lock） • 极性接反保护


外观

前面板


GPE-1205

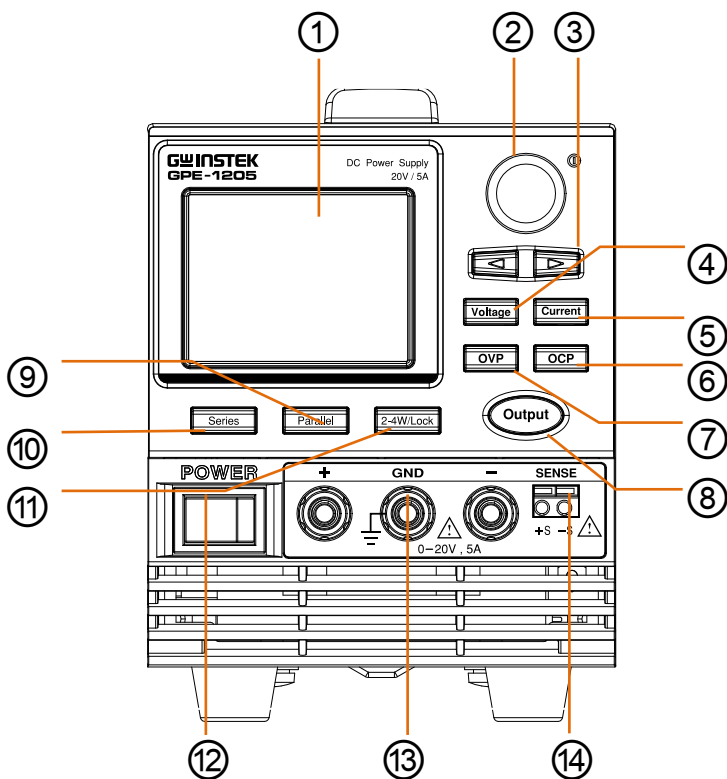


GPE-1323

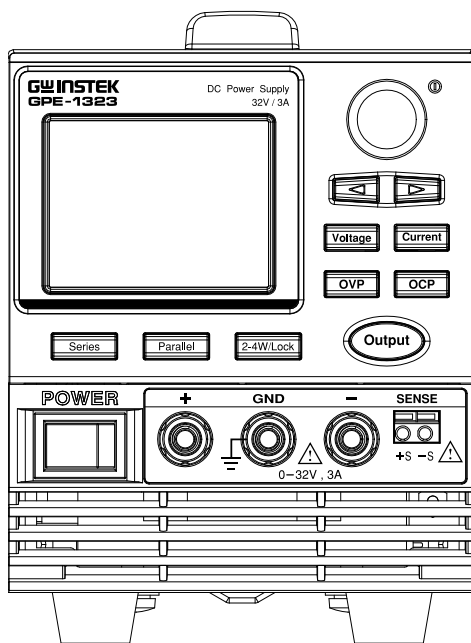

1. 显示区 显示区显示设定值、输出值和参数设置。
2. 旋钮键 用于配置或确认电压/电流等。

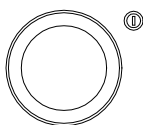

3. 左右键 用于在功能设置中选择参数编号。






4. 电压设定键 设置定电压准位。



5. 电流设定键 设置定电流准位。

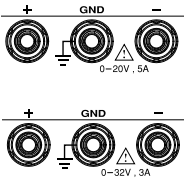

- | | | | |
|-----|----------------|--|------------------------------|
| 6. | 过流保护设定键 |  | 设置过电流保护准位。 |
| 7. | 过压保护设定键 |  | 设置过电压保护准位。 |
| 8. | 输出键 |  | 用于打开或关闭输出。 |
| 9. | 并联键 |  | 启动或取消并联操作。 |
| 10. | 串联键 |  | 启动或取消串联操作。 |
| 11. | 2/4线设定键&锁定/解锁键 |  | 用于2/4线设定
长按用于锁定/解锁前面板按钮。 |
| 12. | 电源开关 |  | 用于打开/关闭电源。 |
| 13. | 输出端 |  <p>GPE-1205的直流输出端子
GPE-1205最大输出为20 V / 5 A / 100 W</p> <p>GPE-1323的直流输出端子
GPE-1323最大输出为32 V / 3 A / 96 W</p> | |
| 14. | 补偿端 |  | 用于连接传感电缆的端子，用于补偿负载引线中发生的电压降。 |

显示区



2w

表示 2 线制输出

4w

表示 4 线制输出



表示面板已锁定

OTP

表示 OTP 保护功能跳脱

OVP

表示 OVP 保护功能跳脱

OCP

表示 OCP 保护功能跳脱

OFF

表示输出关闭

CC

表示输出处于 CC 模式

CV

表示输出处于 CV 模式

SM

串联模式主机状态

SS

串联模式从机状态


PM

并联模式主机状态


PS

并联模式从机状态

后面板

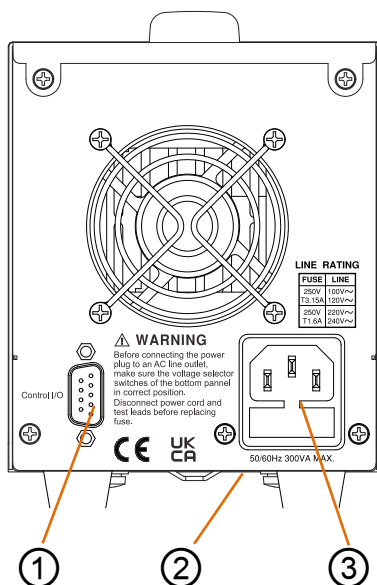


1. I/O 口




用于串并联连接。

2. 交流电压
选择



AC 电压选择：100
V / 120 V / 220 V / 240 V，
50 or 60 Hz

3. 电源插座 /
保险丝底座

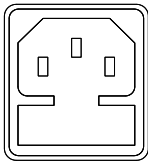

电源线插座主要接受 AC 电压。查看
开机启动的详细内容，请参阅 21
页。

保险丝座包含交流保险丝。查看保
险丝的替换的详细内容，请参阅
40 页。

操作原理

操作原理章节阐述了操作的基本原理、保护方式以及使用前必须考虑的重要注意事项。

操作说明

背景

GPE-1000电源是稳压直流电源，具有稳定的电压和电流输出。它们根据负载的变化在恒压和恒流之间自动切换。



与设备配套使用的合适电源线:

电源插头: 应获得国家批准

电源连接器: C13 type

电缆:

1. 电源线长度: 3 m以内
2. 导线截面: 至少 0.75 mm^2
3. 线型: 应符合IEC 60227或IEC 60245（例如: H05VV-F, H05RN-F）的要求



注意

如果设备未按制造商规定的方式使用，设备提供的保护可能会受损。

恒压/恒流模式

恒压/恒流模式说明


当电源以恒流模式（CC）运行时，将向负载提供恒流。在恒流模式下，电压输出可以变化，而电流保持不变。当负载电阻增加到设定电流限制（ I_{SET} ）无法维持的点时，电源切换到CV模式。电源切换模式的点是交叉点。

当电源在CV模式下工作时，将向负载提供恒定的电压，而电流将随着负载的变化而变化。当负载电阻太低而无法保持恒定电压时，电源将切换到CC模式并保持设定的电流限制。

负载电阻（ R_L ）和临界电阻（ R_C ）是决定电源是以CC还是CV（ V_{SET} ）运行的条件。临界电阻由 V_{SET}/I_{SET} 确定。当负载电阻大于临界电阻时，电源将以CV模式工作。这意味着电压输出将等于 V_{SET} 电压，但电流将小于 I_{SET} 。如果负载电阻降低到电流输出达到 I_{SET} 水平，电源将切换到CC模式。

相反，当负载电阻小于临界电阻时，电源将在CC模式下工作。在CC模式下，电流输出等于 I_{SET} ，电压输出小于 V_{SET} 。

曲线

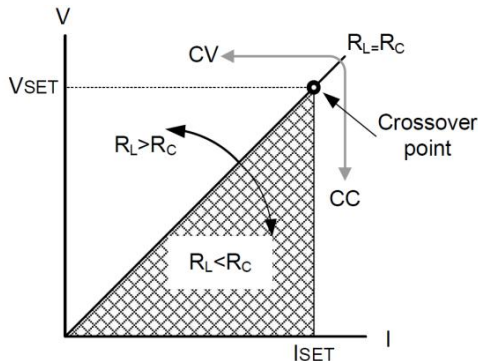

报警


GPE-1000 有很多保护特性。如果触发其中一项，报警信息将显示在屏幕上，例如相应报警图标(OCP, OVP 等)出现在状态栏。同时根据报警类型和控制设置(见26页)，自动关闭输出。如何清除报警或如何设置保护模式，见28页。

- OVP 过电压保护防止高压损坏负载。该报警可由用户设置。
- OCP 过电流保护防止过高电流损坏负载。该报警可由用户设置。
- OTP 过温度保护属于硬件保护功能。


注意事项

使用电源时应考虑以下情况。

- 浪涌电流 首次打开电源开关时，会产生浪涌电流。保证在首次开机时，电源有充足的电流，尤其多台仪器同时开机。
- 脉冲负载或峰值负载 负载达到峰值电流或存在脉冲时，最大电流可能超出平均电流值。GPE-1000电源电流计仅指示平均电流值，这意味着，对于脉冲电流负载，实际电流可能超出指示值。对于脉冲负载，须提高电流限值，或者须选择较大容量的电源。如下所示，脉冲负载可能超出电流限值以及电源电流计上的指示电流。

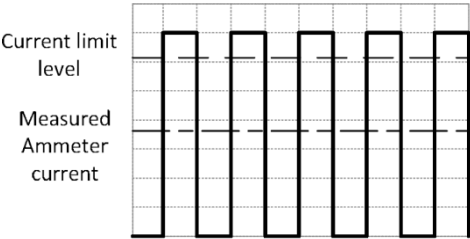


反向电流：再生负载 当电源连接到再生负载，如变压器或逆变器时，反向电流会反馈到电源上。GPE-1000 电源无法吸收反向电流。对于产生了反向电流的负载，如果将电阻器并联到电源上，可旁通反向电流。

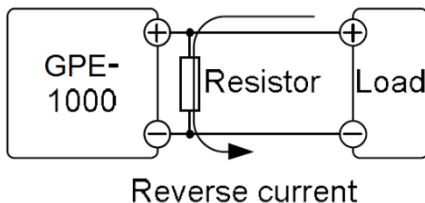

电阻器吸收一定数量的电流，输出电流减少。确保使用的电阻器能承受电源/负载的功率电容。



反向电流：累积能量 当电源连接到负载(如电池)，反向电流可能流回电源。为了避免损坏电源，在电源和负载之间串联反向电流保护二极管。

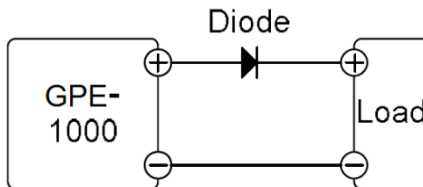


确保二极管的反向耐压能够承受2 倍的电源额定输出电压，而正向电流能够承受3 到 10 倍的电源额定输出电流。确保二极管能够承受下列情况下产生的热量。如果使用二极管限制反向电压，则不可使用远程补偿技术。

接地

GPE-1000 的输出端子与保护接地端子是相互独立的。在接地或浮地时，必须考虑负载、负载线和其它连接设备的绝缘能力。

浮地

如果输出端子浮地，负载和所有负载线的绝缘能力必须大于电源的绝缘电压。

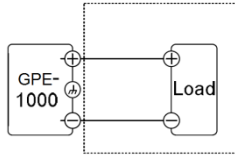

(-----) Insulation capacity $\geq$ isolation voltage
of power supply




警告

如果负载和负载线的绝缘能力小于电源的绝缘电压，可能会发生电击危险

接地输出端子

如果正或负端子连接到保护接地端子上，负载和负载线所需的绝缘能力将远远降低。绝缘能力只需大于电源接地时的最高输出电压。

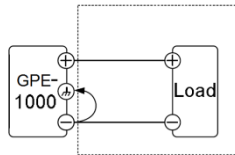

(-----) Insulation capacity $\geq$ voltage of power
supply with respect to ground


设定

这章节描述如何适当的开机启动和操作前的设定。

开机启动


选择交流电压

1. 打开电源前，从底板选择交流输入电压。



连接交流电源线

2. 连接交流电源线到后面板插座。

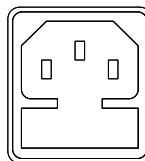

电源打开

3. 按下电源开关打开电源。机器开始初始化，TFT 后将显示的电压、电流、设定值及状态。



电源关闭

4. 再按下一次电源开关关闭电源。



线规注意事项

背景	在将输出端子连接到负载之前，应考虑电缆的线规。负载电缆的电流容量必须足够。电缆的额定值必须大于等于仪器的最大额定电流输出。		
推荐线规	线规	标称横截面	最大电流
	28	0.1	3
	26	0.15	4
	24	0.25	5
	22	0.35	7
	20	0.55	9
	18	1	12
	最大温升只能比环境温度高60度。环境温度必须低于30度。		

输出端子

背景	在将输出端子连接到负载之前，首先考虑是否使用电压补偿、电缆布线的规格以及电缆和负载的耐受电压。		
 警告	高压危险。在操作电源输出端子之前，确保设备的电源已关闭。否则可能导致触电。		
步骤	1. 关闭电源开关。 2. 将附件中的测试线连接到前面板输出端子。 3. 固定负载电缆，以防止前输出端子和负载电缆连接松动。		

远程补偿

背景	由于负载线有电阻，流过电流时会产生压降。远程补偿功能用于补偿负载线本身所产生的压降。 对于GPE-1205/1323可补偿1 V。负载线的电压降应小于补偿电压。
----	---



警告

在处理远程补偿连接器之前，确保输出关闭。
使用额定电压超过电源隔离电压的感应电缆。
输出打开时，切勿连接感应电缆。可能导致触电或电源损坏。


输出端子连接器概述

使用远程补偿时，请确保使用的导线遵循以下准则：

线规: AWG 20 to AWG 14
剥线长度: 6.5 mm // 0.26 inch
+S: + Sense terminal
-S: - Sense terminal



+S -S




注意

务必拆下sense连接电缆，以使装置不使用本地sense。

单负载

1. 将+S端子连接到负载的正电位上。将-S端子连接到负载的负电位上。

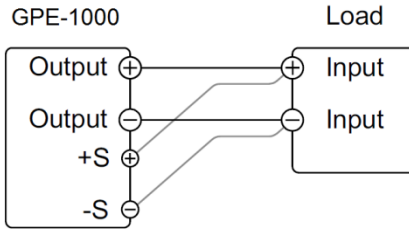


2. 仪器的常规操作。详见基本操作章节。

导线屏蔽和负载线阻抗

为了帮助最小化负载电缆的电感和电容引起的振荡，使用与负载端子平行的电解电容。

为了减少负载线阻抗的影响，使用双绞线配对。

Shield the sense wires and connect the shield to the chassis ground.

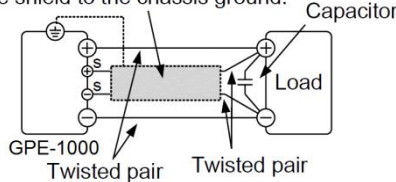


使用机架安装套件


背景

GPE-1000系列有一个选配的机架安装套件（GW Instek型号：GRA-441-J [JIS]，GRA-441-E [EIA]），可用于将最多4个GPE-1000单元装入机架。

GRA-441-E
[EIA] 机架安装
图



GRA-441-J [JIS]
机架安装图

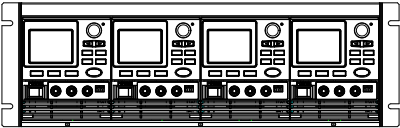

操作

设定输出电压准位


背景/连接 设置电源的电压准位。

步骤


1. 按 Voltage 键，编辑电压设置参数




2. 使用可调旋钮或方向键设置电压



- 范围 0 volts to 105 % 全量程
3. 单击旋钮确认电压设置



输出开启时，可以设置电压准位。

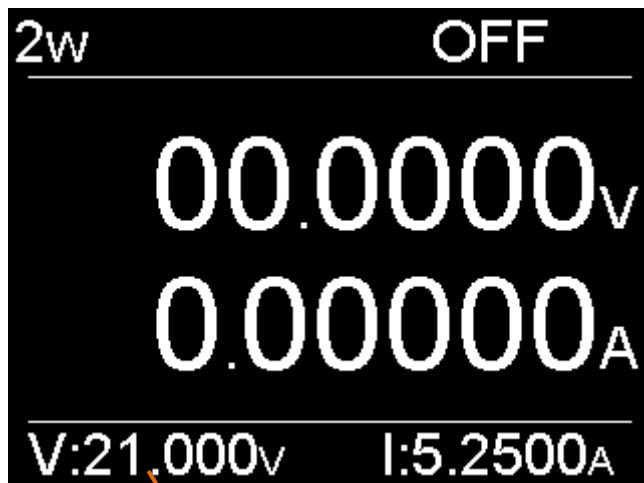

电压设置

设定输出电流准位


背景/连接 设置电源的电流准位。

步骤

1. 按 Current 键，编辑电流设置参数



2. 使用可调旋钮或方向键设置电流




范围 0 amps to 105 % 量程

3. 单击旋钮确认电流设置



输出开启时，可以设置电流准位。

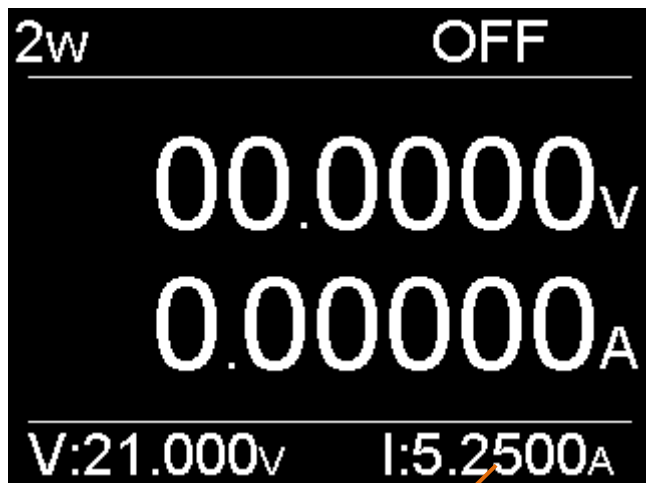

电流设置

设定 OVP 准位

背景/连接


过电压保护(OVP)避免仪器过电压损坏。当电压准位超过OVP 阈值，输出自动关闭。

步骤

1. 按 OVP 键，编辑电压保护参数



2. 使用可调旋钮或方向键设置电压



范围 0 volts to 110 % 量程

3. 单击旋钮确认电压设置

如果设置的OVP 阈值超出OVP 范围，屏幕将提示过范围错误信息，并关闭输出。



注意

输出开启时，可以设置 OVP 阈值。



设定 OCP 准位


背景/连接 过电流保护(OCP)避免仪器过电流损坏。当电流准位超过OCP 阈值，输出自动关闭。

步骤

1. 按 OCP 键，编辑电流保护参数



2. 使用可调旋钮或方向键设置电流



范围 0 amps to 110 % 量程


3. 单击旋钮确认电流设置

如果设置的OCP 阈值超出OCP 范围，屏幕将提示过范围错误信息，并关闭输出。



注意

输出开启时，可以设置 OCP 阈值。

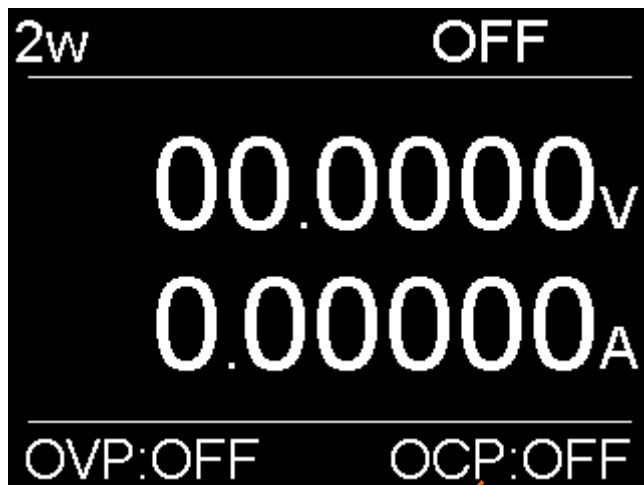


OCP 设置

报警清除

- | | |
|-------|--|
| 背景/连接 | CLR_PROT (Clear Protection)功能清除任何保护报警。 |
| 适用范围 | OVP, OCP, OTP |
| 步骤 | 1. 长按旋钮键清除任意跳脱保护功能。 |




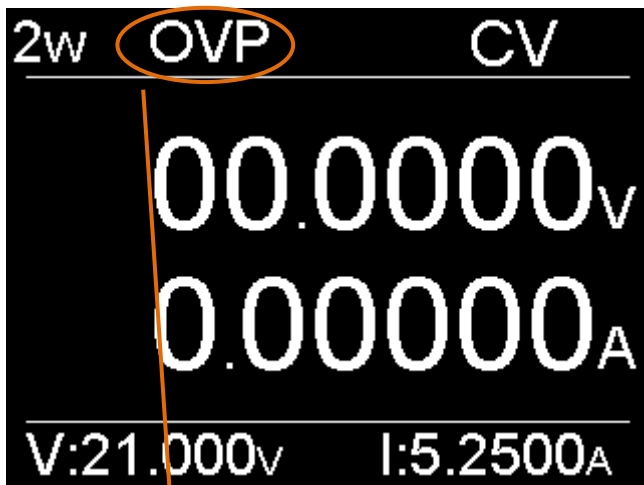

警告信息

2 线/4 线切换


启用 2 线功能 按 2-4W/Lock 键启用 2 线功能



2W 显示图标如右：



启用 4 线功能 按 2-4W/Lock 键启用 4 线功能




4W 显示图标如右：



面板锁定

面板锁定功能避免意外改变设置。锁键功能开启后，除 Lock/Unlock 键和 Output 键外，所有按键和旋钮均不可使用。

开启面板锁定 持续按 Lock 键 3 s 打开面板锁定



锁定图标如右：



关闭面板锁定 持续按 Lock 键 3 s 关闭面板锁定

此时 Lock 键指示灯熄灭



开启输出

开启输出

按下Output 键，指示灯呈黄绿色，
CC或CV 显示在状态栏，表示输出开
启



CV

CC

关闭输出

按下Output 键，指示灯关闭，OFF 显
示在状态栏，表示输出关闭



OFF


串联模式

背景 / 连接 最多可以串联 2 台 GPE-1000，且型号必须相同。串联电源可以增加电压输出或输出正、负极。串联操作仅要求设置从属机，主控机仍保持在本地模式。

主控电源使用后面板IO接口控制从属机。

当使用IO接口时，接口必须使用RS-232线正确连接主、从电源。

串联电源需要进行一些预先设置和限制。

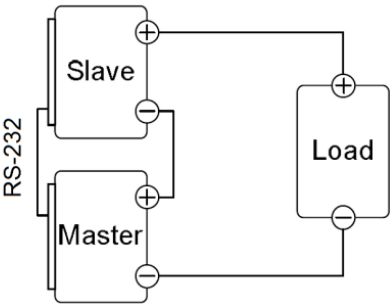


显示 限制 仅主机显示电压。总电压为各台电压之和
仅主机显示电流
OVP/OCP 当主机的OVP/OCP 保护开启时(如果从属机使用报警关机接口)，主机可关闭从属机
主机的OVP 和OCP 准位决定整个OVP 和OCP。


输出电压/输出电流	型号	串联台数:	
		1台	2台
	GPE-1323	32 V / 3 A	64 V / 3 A
	GPE-1205	20 V / 5 A	40 V / 5 A

串联输出连接 如果正极或负极接地，请正确连接每台仪器的端子(正极或负极)

串联增加输出
电压

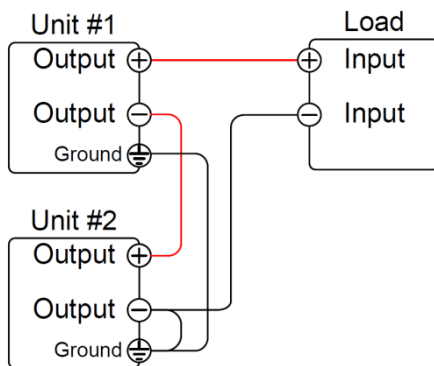

串联输出正
极和负极

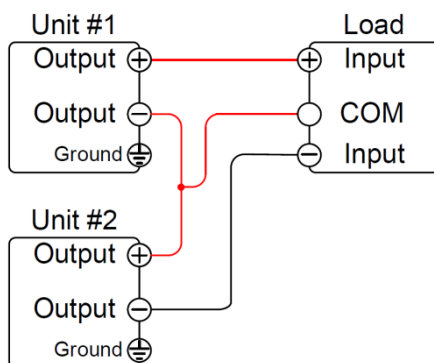


注意

串联时应将二极管接到每个输出的两端，避免反向电压

连接远程传感

连接远程传感端子：

- a. 主控机S+ 端与负载正极相连
- b. 主控机S- 端与从属机的正极输出端相连
- c. 从属机S+ 端与从属机的正极相连
- d. 从属机S- 端与负载负极相连

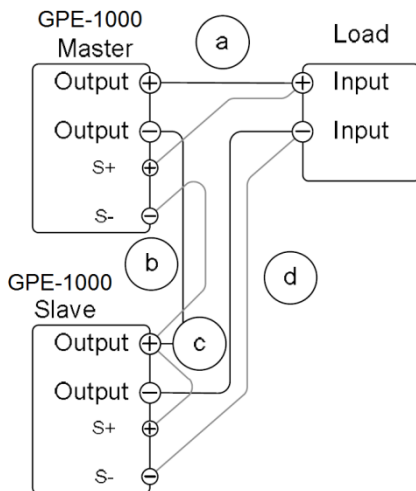

步骤

1. 2 台电源关机
2. 串联可增大电压输出或创建正、负输出。注：电源接地方式与串联设置有关



注意

确保负载线能承受足够大的电流

串联操作

串联设置

主、从电源需要在串联之前先进行设置。

- 1. 主控机设置OVP 和OCP。
- 2. 主、从电源进行追踪设置串联电源
的主控机（S/M）、从属机
(S/S)。

台数	追踪设置
主控机+ 1 台从属机:	S/M
从属机:	S/S

- 3. 如果使用电压远程传感，设置2-
4W/Lock 键启用4线功能。
- 4. 重启电源(reset the power)。



注意

将主控机返回本地（独立）模式，从属机自动返回本地(独立)模式。

进入串联模式时，从属机的状态将变化到与主控机状态一致,并且从属机被锁定。


仅主控机显示V 设置、A 设置、OVP 和OCP 设置
每台电源OTP 独立工作。

主-从操作


如果正确设置，仅串联操作电源。

步骤

1. 主、从电源开机。串联时仅主电源显示电压及总电流
主控机：

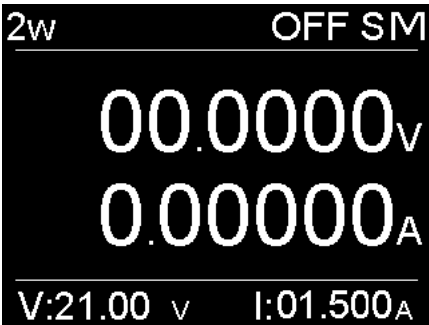

从属机：

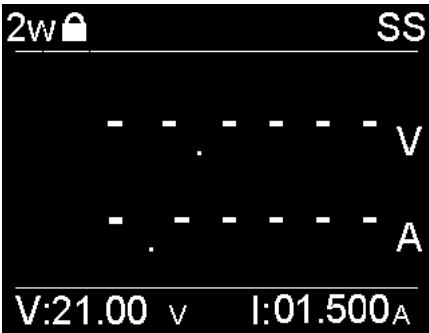

2. 主控机控制2 台电源。主控机操作与单台电源操作相同。见基本操作章节
3. 按Output 键开始。输出键变黄绿色

 注意

仅可以串联同型号电源最多串联2 台

确保串联接线足够绝缘。见20页绝缘能力和接地


 注意

并联模式

背景 / 连接 最多可以并联2台 GPE-1000，型号必须相同且相似的输出设置。

并联的电源必须使用“主-从”设置。“主控”电源控制其它相连的“从属”电源，必须使用后面板的IO接口。

当使用IO接口时，接口必须使用RS-232正确连接主、从电源。

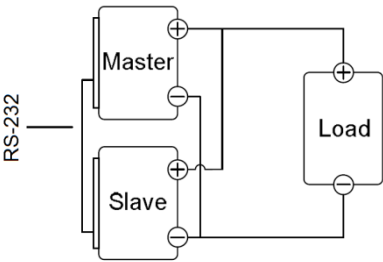

限制 显示

 仅主控电源显示电压和电流。


OVP/ OCP

 当主控电源开始OVP/OCP 保护时，从属电源跟随主控电源的设置。

输出电压/输出电流	型号	并联台数:	
		1台	2台
	GPE-1323	32 V / 3 A	32 V / 6 A
	GPE-1205	20 V / 5 A	20 V / 10 A


并联输出连接 如果正极或负极接地，请正确连接每台仪器的端子(正极或负极)。

例如负极接
地

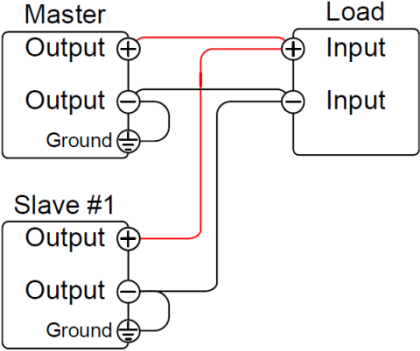

并联传感连
接

对于远程传感接线，连接S+端至负载正极；连接S-端至负载
负极。

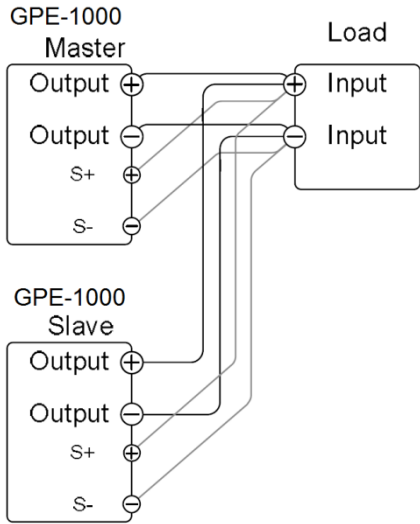


步骤	1. 所有电源关机
	2. 选择主控电源和从属电源
	3. 使用RS-232连接主控和从属电源
	4. 并联主、从电源
	5.如果使用远程传感，连接主、从传感线
确保负载线能承受足够大的电流。	
 注意	负载线和远程传感线尽可能使用短的双绞线。

并联操作


主-从设置	主、从电源需要在并联之前先进行设置。						
1.主控机设置OVP 和OCP							
2.主、从电源进行追踪设置并联电源的主控机（P/M）、从属机(P/S)							
<table><tr><th>台数</th><th>追踪设置</th></tr><tr><td>主控机+ 1 台从属机:</td><td>P/M</td></tr><tr><td>从属机:</td><td>P/S</td></tr></table>		台数	追踪设置	主控机+ 1 台从属机:	P/M	从属机:	P/S
台数	追踪设置						
主控机+ 1 台从属机:	P/M						
从属机:	P/S						
3. 如果使用电压远程传感，设置2-4W/Lock 键启用4线功能							
4. 重启电源(reset the power)							
 注意	将主控机返回本地（独立）模式，从属机返回本地(独立)操作。 进入并联模式时，从属机的状态将变化到与主控机状态一致,并且从属机被锁定。 仅主控机显示V 设置、A 设置、OVP 和OCP 设置。 每台电源OTP 独立工作。						
主-从操作	如果正确设置，仅并联操作电源。						

步骤


1. 主、从电源开机。从属电源屏幕无显示
主控机：

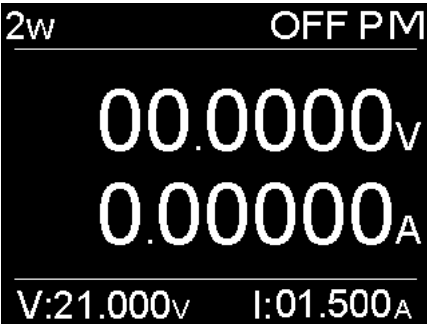

从属机：

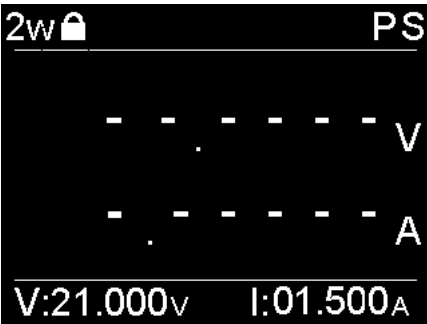


2. 主控机控制2 台电源。主控机操作与单台电源操作相同。见基本操作章节。
3. 按Output 键开始。输出键变绿。
- 仅可以并联同型号电源。




注意

从属机的面板控制不可使用，包含Output 键在内。



注意

确保并联接线足够绝缘。见20页绝缘能力和接地。




注意

附录


保险丝的替换

步骤

1. 拿走电源线然后用小螺丝刀取走保险丝盒。

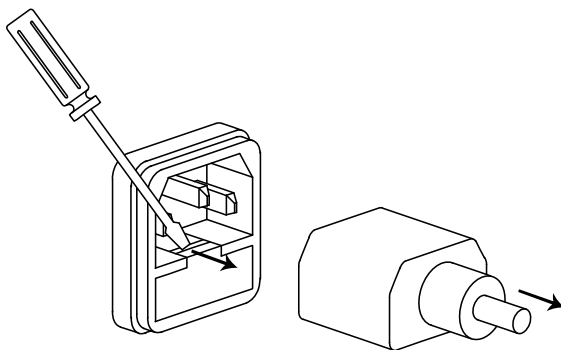

2. 替换保险丝装在内部。

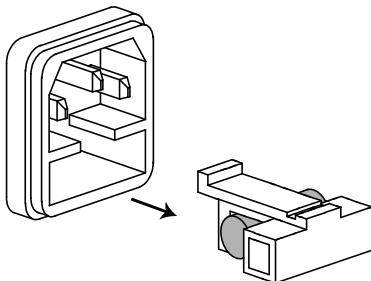

额定值

- 100 V / 120 V : T3.15 A / 250 V
- 220 V / 240 V : T1.6 A / 250 V


规格

以下规格应用在热机 30 分钟后，温度在 +20 °C to +30 °C 之间。

输出额定值	独立	0 V to 32 V, 0 A to 3 A (GPE-1323) 0 V to 20 V, 0 A to 5 A (GPE-1205)
	串联	0 V to 64V, 0 A to 3 A (GPE-1323) 0 V to 40V, 0 A to 5 A (GPE-1205)
	并联	0 V to 32 V, 0 A to 6 A (GPE-1323) 0 V to 20 V, 0 A to 10 A (GPE-1205)
电压源	电源变动率	≤ 0.01 % + 3 mV
	负载变动率	≤ 0.01 % + 3 mV ≤ 0.01 % + 5 mV (≥ 3 A)
	涟波和噪声	≤ 0.5 mVrms (5 Hz to 1 MHz)
	设定范围	0 V to 33.6 V (GPE-1323) 0 V to 21 V (GPE-1205)
	设定/回读精度	± (0.03 % of reading + 10 mV)
	设定/回读分辨率	programming 5 digits, readback 6 digits
	线路补偿电压	1 V
	恢复时间	≤ 100 μs (50 % load change, minimum load 0.5 A)
	温度系数	≤ 300 ppm / °C
电流源	电源变动率	≤ 0.2 % + 3 mA
	负载变动率	≤ 0.2 % + 3 mA
	涟波和噪声	≤ 2 mArms (5 Hz to 1 MHz)
	设定范围	0 A to 3.15 A (GPE-1323) 0 A to 5.25 A (GPE-1205)
	设定/回读精度	± (0.3 % of reading + 10 mA)
	设定/回读分辨率	programming 5 digits, readback 6 digits
	温度系数	≤ 300 ppm / °C
OVP	范围	OFF, ON(1.8 V to 35.2 V) (GPE-1323) OFF, ON(1.0 V to 22.0 V) (GPE-1205)
	分辨率	100 mV
	精度	≤ ± 100 mV

OCP	范围	OFF, ON (0.15 A to 3.3 A) (GPE-1323) OFF, ON (0.25 A to 5.5 A) (GPE-1205)
	分辨率	10 mA
	精度	$\leq \pm 20$ mA
绝缘度	底座与端子间	20 M Ω or above (DC 500 V)
	底座与电源线间	30 M Ω or above (DC 500 V)
操作环境	户内使用 海拔: ≤ 2000 m 环境温度: 0°C to 40°C 相对湿度: $\leq 80\%$ 安装等级: II 污染程度: 2	
储存环境	环境温度 -10°C to 70°C 相对湿度 $\leq 70\%$	
电源输入	AC 100 V/120 V/220 V/240 VAC $\pm 10\%$, 50 or 60 Hz	
输入功耗	300 VA	
附件	电源线 1 根, 装箱清单 1 份 测试线: 普通端子式: GTL-104A x1	
材积	107 mm x 124 mm x 313 mm, (W x H x D) mm	
重量	大约 5.2 kg	

GPE-1000 尺寸

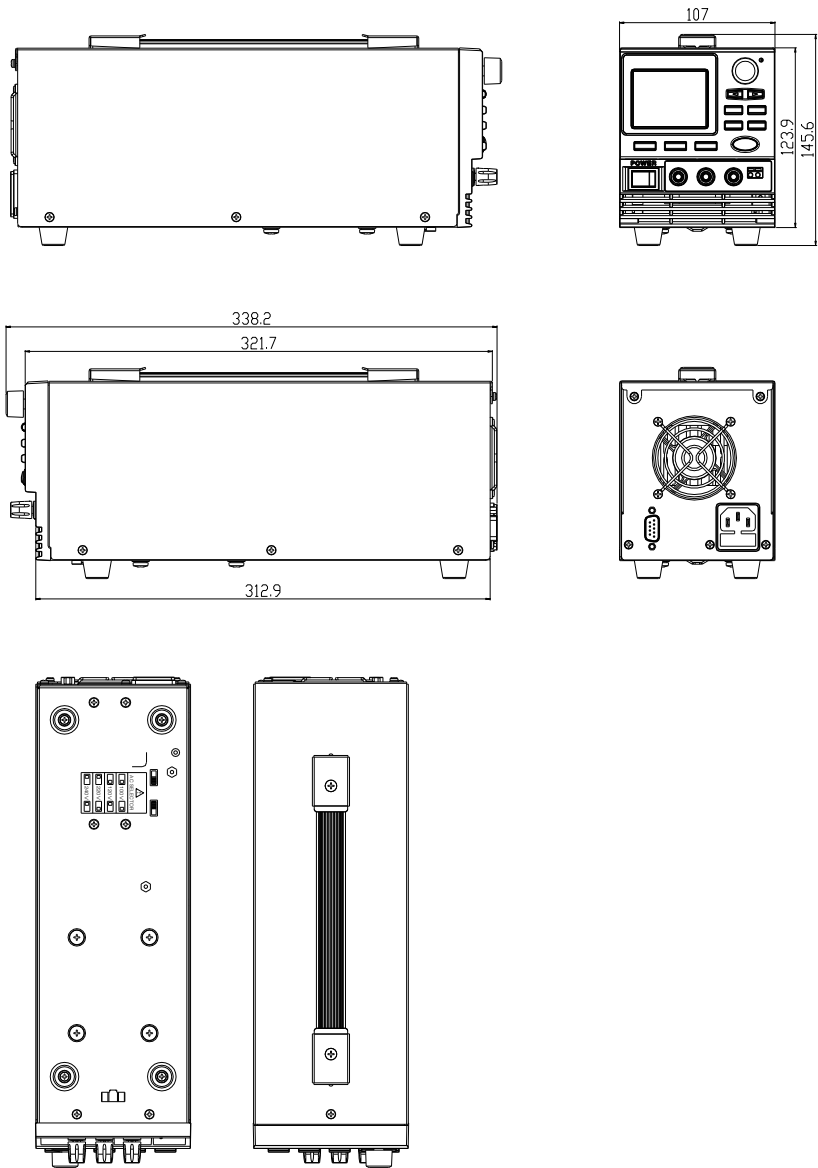

Declaration of Conformity

We

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

declare that the CE marking mentioned product satisfies all the technical relations application to the product within the scope of council:

Directive: EMC; LVD; WEEE; RoHS

The product is in conformity with the following standards or other normative documents:

◎ EMC

EN 61326-1:	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements	
Conducted & Radiated Emission EN 55011 / EN 55032	Electrical Fast Transients EN 61000-4-4	
Current Harmonics EN 61000-3-2 / EN 61000-3-12	Surge Immunity EN 61000-4-5	
Voltage Fluctuations EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11	Conducted Susceptibility EN 61000-4-6	
Electrostatic Discharge EN 61000-4-2	Power Frequency Magnetic Field EN 61000-4-8	
Radiated Immunity EN 61000-4-3	Voltage Dip/ Interruption EN 61000-4-11 / EN 61000-4-34	

◎ Safety

EN 61010-1:	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements
-------------	--

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan

Tel: +886-2-2268-0389

Fax: +866-2-2268-0639

Web: www.gwinstek.com

Email: marketing@goodwill.com.tw

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.

No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011, China

Tel: +86-512-6661-7177

Fax: +86-512-6661-7277

Web: www.instek.com.cn

Email: marketing@instek.com.cn

GOOD WILL INSTRUMENT EURO B.V.

De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, The Netherlands

Tel: +31(0)40-2557790

Fax: +31(0)40-2541194

Email: sales@gw-instek.eu